




## RSEV 19-125 RT





Превод на оригиналната инструкция за експлоатация

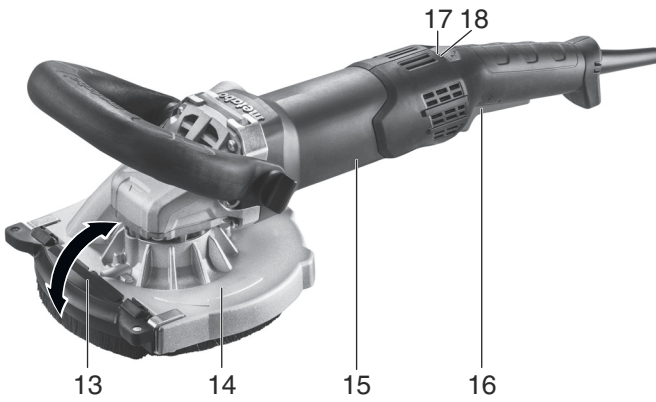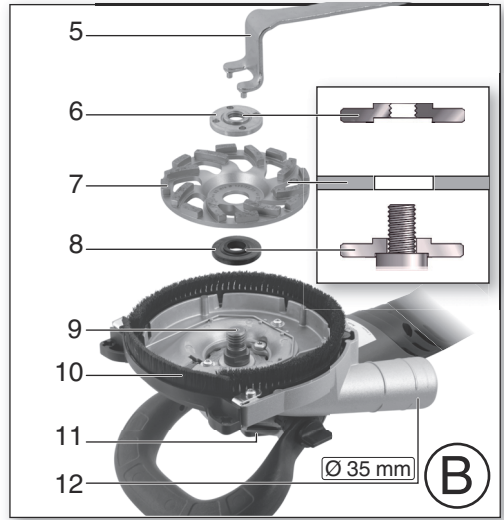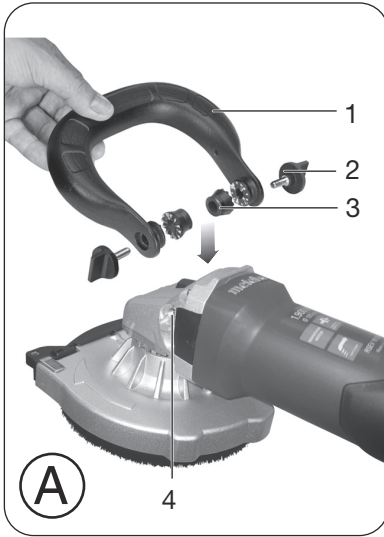

“Евромастер Импорт - Експорт” ООД е официален представител на производителя. Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155, [www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).



		<p style="text-align: center;"><b>RSEV 19-125 RT</b></p> <p style="text-align: center;">*1) Serial Number: 03825..</p>
<b>D<sub>max</sub></b>	mm (in)	125 (5)
<b>t<sub>max1</sub></b>	mm (in)	10 ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> )
 <b>M / I</b>	- / mm (in)	M 14 / 19 ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )
<b>n</b>	min <sup>-1</sup> (rpm)	3800 - 8200
<b>P<sub>1</sub></b>	W	1900
<b>P<sub>2</sub></b>	W	1240
<b>m</b>	kg (lbs)	3,5 (7.7)
<b>a<sub>h,S</sub>/K<sub>h,S</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	6,94 / 1,5
<b>L<sub>pA</sub>/K<sub>pA</sub></b>	dB(A)	92 / 3
<b>L<sub>WA</sub>/K<sub>WA</sub></b>	dB(A)	103 / 3



\*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU

\*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 50581:2012

2017-05-23, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)

\*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

*ppa. B.F.*

# Инструкция за експлоатация

## 1. Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че: тези ъглошлайфи, идентифицирани чрез типа и серийния номер \*1), отговарят на всички релевантни определения на директивите \*2) и нормите \*3). Техническа документация при \*4) – виж стр.3.

## 2. Област на приложение

Тази машина, оборудвана с оригинални Метабо аксесоари е подходяща за шлайфане и отнемане на бетон, замазка и различни покрития с помощта на диамантени шайби.

Да не се използва за рязане и шлайфане с карбофлексови шайби, шлайфане с шкурка, полиране и работа с ламелни шайби.

Само за използване без вода.

Забележка: при обработка на термопластични пластмаси четковият венец може да залепне.

Машината е предназначена за професионална употреба в индустрията и занаятите.

Работете само с подходяща система за прахоулавяне: включете към изхода за прахоулавяне (1) прахосмукачка (клас М).

Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, причинени от неправилна употреба.

Общоприетите правила за предотвратяване на аварии и приложената информация за безопасност трябва да се спазват.

## 3. Общи указания за безопасност



За ваша собствена защита и за защита на Вашия електроинструмент, обърнете внимание на всички части от текста, които са маркирани с този символ!



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – четенето на инструкциите ще намали риска от нараняване.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Прочетете всички предупреждения и инструкции.

*Неспазването на всички указания за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.*

**Съхранявайте всички инструкции за безопасност и указания за бъдещи справки.** Предаването на електрическия инструмент да става само заедно с тези документи.

## 4. Специални указания за безопасност

**Общи указания за безопасност при шлайфане:**

Приложение

a) Този електроинструмент е предназначен за шлифване на повърхности. Спазвайте цялата информация за безопасност, инструкциите, илюстрациите и данните, предоставени с инструмента. Неспазването на следните инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

b) Този електроинструмент не е предназначен за фрезование, полиране, шлайфане с шкурка, работа с дискове за шлайфане, телени четки, отрезни дискове и ламелни шайби. Използването на електроинструмента не по предназначение може да доведе до опасности и наранявания.

c) **Не използвайте аксесоари, които не са специално предвидени и препоръчани за този електроинструмент от производителя.** Само защото аксесоарът може да бъде монтиран на електрическия инструмент, не гарантира безопасна експлоатация.

d) **Допустимите обороти на работния инструмент трябва да са не по-ниски от максималните обороти на електроинструмента.** Аксесоари, които се въртят с обороти, по-високи от допустимите, могат да се пръснат и да се разлетят наоколо.

e) **Външният диаметър и дебелината на инструмента трябва да са в рамките на допустимото за вашата машина.** Аксесоари с неподходящи размери не могат да бъдат адекватно предпазени или контролирани.

f) **Фланците, диамантените чашковидни дискове или други принадлежности трябва да пасват точно на шлифовъчния шпиндел на вашия електроинструмент.** Аксесоарите, които не пасват точно на шлифовъчния шпиндел на електроинструмента, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.

g) **Не използвайте повредени аксесоари.** Преди всяка употреба проверете шлайфшайбите за отчупвания и пукнатини, подложните тарелки за пукнатини, захаяване или силно износване, телените четки за извадени или счупени телчета. Ако изпуснете електроинструмента или аксесоара, проверете дали не са повредени или използвайте нов аксесоар. След проверка и монтаж на нов аксесоар се уверете, че вие и околните лица се намирате извън равнината на въртящия се работен инструмент и оставете машината за около една минута да работи на максимални обороти. Повредените инструменти най-често се пръскат по време на този тест.

h) **Носете лични предпазни средства. В зависимост от употребата носете предпазен шлем за цялото лице или предпазни очила. При необходимост носете противопрохова маска, антифони, ръкавици или специална престилка, която да ви предпази от отделящите се частици.** Защитните очила трябва да са в състояние да спрат летящи частици, генерирани от различни операции.

Противопраховата маска трябва да филтрира отделящата се при обработката прах. Дългото излагане на силен шум може да доведе до загуба на слуха.

i) **Дръжте околните лица на сигурно разстояние от работното ви място. Всеки, който влезе в работната зона, трябва да носи предпазни средства.** Фрагменти от заготовката или от разбит аксесоар могат да отлетят и да причинят наранявания извън зоната на работа.

j) **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, където режещата част може да влезе в контакт със скрити проводници или да засегне собствения захранващ кабел.** Когато режещата част влезе в контакт с захранен проводник, неизолираните повърхности на машината могат да попаднат под напрежение и да доведат до токов удар.

k) **Дръжте кабела далеч от въртящия се работен инструмент.** Ако изгубите контрол над уреда, захранващия кабел може да се прекъсне или захване и вашата длан или ръка да пострадат от работния инструмент.

l) **Не оставяйте електроинструмента на земята, преди работния инструмент напълно спре да се върти.** Въртящият се работен инструмент може да се опре на повърхността и да загубите контрол върху електроинструмента.

m) **Не пренасяйте електроинструмента, докато той е в движение.** При случаен контакт, дрехите ви могат да бъдат захванати от въртящия се работен инструмент и той да се забие в тялото ви.

n) **Почиствайте редовно вентилационните отвори на вашия инструмент.** Вентилаторът засмуква прах в корпуса.

o) **Не използвайте електроинструмента в близост до запалими материали.** Искрите могат да подпалят тези материали.

p) **Не използвайте работни инструменти, които изискват охлаждащи течности.** Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до токов удар.

#### 4.1 Откат и съответни мерки за безопасност

Откатът е внезапната реакция на притиснат или заклинен въртящ се диск, подложка на диска, четка или друг аксесоар. Притискането или заклиняването причиняват бързо спиране на въртящия се диск, който от своя страна праща неконтролируемият електроинструмент в посока, обратна на въртенето на аксесоара

Откатът е резултат от неправилно употребяван електрически инструмент и / или неправилни оперативни процедури, които могат да бъдат избегнати, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е посочено по-долу.

a) **Поддържайте здрав захват върху електроинструмента и позиционирайте тялото и ръцете си така, че да можете да поемете силите, предизвикани от обратния удар.** Използвайте винаги допълнителната ръкохватка, ако е налична, за да имате максимален контрол върху отката или реакционния момент при стартиране.

Операторът може да контролира противодействието на въртящия момент или отката, ако вземе съответните предпазни мерки.

b) **Никога не поставяйте ръката си в близост до въртящия се работен инструмент.** Той може да отскочи към ръката ви.

c) **Не позиционирайте тялото си в зоната, където би се преместил инструментът при възникването на откат.** Откатът ще запрати електроинструмента в посока, обратна на движението на диска в мястото на блокиране.

d) **Бъдете особено внимателни при работа в областта на ъгли, остри ръбове и др.** Избягвайте отскачането или заклиняването на работния инструмент. Въртящият се инструмент е склонен към заклиняване, когато е в близост до ъгли, остри ръбове или когато отскочи. Това води до загуба на контрол или до обратен удар.

e) **Не използвайте диск с верига за трион или циркулярен диск.** Такива инструменти често предизвикват откат или водят до загуба на контрол върху електроинструмента.

#### 4.2 Специални мерки за безопасност при шлайфане с диамантени камбанки:

a) **Използвайте само такива шлифовъчни инструменти, които са разрешени за вашия електроинструмент и предпазители, предназначени за тях.** Дискове, които не са предвидени за електроинструмента, не могат да бъдат екранирани добре и са несигурни.

b) **Предпазителят трябва да бъде сигурно монтиран към електроинструмента и от гледна точка на максимална сигурност така да е нагласен, че най-малка част от диска да се показва по посока на оператора.** Предпазителят предпазва оператора от отчупени частици, случаен допир с диска или искри, които могат да подпалят дрехите ви.

c) **Дисковете трябва да се използват само за препоръчаните дейности.**

d) **Винаги използвайте неповредени затягащи фланци с правилен размер и форма, съобразени с избора от вас диск.** Правилните фланци подпират диска.

#### 4.3 Други указания за безопасност:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Носете винаги предпазни очила



Носете подходяща предпазна маска.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Използвайте електроинструмента винаги с две ръце.

Спазвайте инструкциите на производителите на принадлежности и консумативи! Пазете работните инструменти от смазка и удари!

Работните инструменти трябва да се съхраняват и използват грижовно съгласно указанията на производителя.

Детайлът трябва да лежи здраво и да е обезопасен срещу приплъзване, напр. с помощта на затягащи устройства. Големите детайли трябва да са подпрени добре.

Ако се използват инструменти с вложки с резба, краят на шпиндела не трябва да докосва дъното на отвора на шлифовъчния инструмент. Уверете се, че резбата на работния инструмент е достатъчно дълга, за да съответства на дължината на шпиндела. Резбата на работния инструмент трябва да съвпада с резбата на шпиндела. За дължината на шпиндела и резбата на шпиндела вижте стр. 3 и Глава 14 Технически данни.



Попадането на чужди тела в машината може да доведе до блокиране на превключващия

механизъм. Ето защо, когато машината работи, е необходимо редовно, често и старателно да издухвате машината със съгъстен въздух през задните вентилационни отвори. Когато правите това, машината трябва да се държи здраво.

Повредени, ексцентрични или вибриращи инструменти не трябва да се използват.

Избягвайте увреждане на газопроводи или водопроводни тръби, електрически кабели и носещи стени (статични).

При използване на машината на открито: използвайте дефектно токова защита с макс. ток на изключване 30 mA!

Издадете щепсела от контакта преди всякакви корекции, преобразувания или извършване на сервизно обслужване.

Повредената или напукана допълнителна ръкохватка трябва да се замени. Никога не работете с машината с дефектна допълнителна ръкохватка.

Използвайте само такива инструменти, които плътно се закриват от предпазителя или четковия венец.

**Намаляване на праховото замърсяване:**



Частиците, които се образуват при работа с тази машина, могат да съдържат вещества, които могат да причинят рак, алергии, респираторни заболявания, вродени дефекти или други вреди на репродуктивната система. Някои примери за такива вещества са: олово (в бои съдържащи олово), минерален прах (от тухли, бетон и др.) добавки за обработка на дърво (хромат, консерванти за дърво),

някои видове дърво (като дъбов или бук (прах)), метали, азбест.

Рискът зависи от това колко дълго потребителят или намиращите се в близост лица са изложени на въздействието на праха.

Не позволявайте на частиците да попаднат в тялото. За да се намали излагането на тези вещества: уверете се, че работното място е добре проветрено, и носете подходящи предпазни средства, като напр. респиратори, които могат да филтрират микроскопичните частици.

Спазвайте валидните за вашия материал, персонал, приложен случай и място на работа разпоредби (напр. разпоредби за охраната на труда, рециклиране).

Отстранявайте праха на мястото на неговото образуване, избягвайте натрупването му в околната среда.

Използвайте при специални приложения подходящи принадлежности (виж Глава 11). По този начин по-малко частици ще се отделят неконтролирано в околната среда.

Използвайте подходяща прахоуловителна система:

**- за да постигнете висока степен на прахоулавяне, използвайте подходяща Метабо прахосмукачка (клас M) заедно с този електроинструмент.**

Намалете риска от прах, като:

- не насочвате отделящата се въздушна струя към себе си или към близки стоящите лица, както и към купчинки с отложил се прах,
- използвайте прахоуловител и/или пречиствател на въздуха,
- проветрявайте добре работното място и го поддържате винаги чисто. Метенето и издухването вдига праха отново.
- изсмукувайте или изпирайте работното облекло. Не издухвайте, тупайте или четкайте.


## 5. Функционални елементи


Виж стр. 2.

- 1 Допълнителна ръкохватка \*
- 2 Перчати винтове \*
- 3 Фиксирани шайби \*
- 4 Резбови отвори върху корпуса
- 5 Двурог ключ
- 6 Затягаща гайка
- 7 Диамантена камбана\*
- 8 Опорен фланец
- 9 Шпиндел
- 10 Поддружинен четков венец
- 11 Бутон за блокиране на шпиндела
- 12 Отварящ се сегмент (за работа близо до стена)
- 13 Предпазител
- 14 Ръкохватка
- 15 Превключвател (за Вкл./Изкл.) \*
- 16 Електронен сигнален индикатор
- 17 Потенциометър за регулиране на оборотите


\* в зависимост от модела / не се включва в комплектовката

## 6. Пускане в експлоатация

 Преди употреба проверете дали отбелязаните на табелката напрежение и честота отговарят на тези на вашата електрическа мрежа.


 Използвайте винаги дефектно токова защита (PCR) с макс. ток на изключване 30 mA

### 6.1 Поставяне на допълнителната ръкохватка

 Работете само с монтирана допълнителна ръкохватка (1)! Монтирането на ръкохватката (1) се извършва, както е показано (виж фиг. А, стр.2).

- Поставете върху корпуса от ляво и от дясно фиксиращите шайби (3).
- Поставете допълнителната ръкохватка (1) върху корпуса.
- Пъхнете крилчатите винтове (2) от ляво и от дясно през отворите в ръкохватката (1) и леко ги навийте.
- Нагласете желания ъгъл на допълнителната ръкохватка (1).
- Затегнете здраво на ръка крилчатите винтове (2) от ляво и от дясно.


### 6.2 Прахоулавяне

 Работете само с подходящо прахоулавяне. Присъединете подходяща прахосмукачка (клас М) към изхода за прахоулавяне (12).


За оптимално прахоулавяне използвайте присъединителната втулка 630796000.

Препоръчваме използването на антистатичен смукателен шлаух Ø 35 mm.

## 7. Поставяне на инструмента

 Преди извършването на всякакви промени: извадете щепсела от контакта. Машината трябва да е изключена и шпиндела да е в застой.

### 7.1 Блокиране на шпиндела

 Задействайте бутона за блокиране (11) само при напълно спряла машина!

- Натиснете бутона (11) и завъртете на ръка шпиндела (9) докато усетите, че бутона щраква.

### 7.2 Поставяне/ снемане на диамантената камбана

Виж стр. 2, фиг. В.

#### Поставяне:

- Поставете опорния фланец (8) върху шпиндела (9). Той е правилно закрепен, ако не може да се завърти спрямо шпиндела.
- Поставете диамантената камбана (7) върху опорния фланец (8). Тя трябва да лежи равномерно върху опорния фланец.
- Двете страни на затягащата гайка (6) са различни. Завийте затягащата гайка върху шпиндела, така че маншонът на затягащата гайка (6) да сочи нагоре.


- Блокирайте шпиндела (виж Глава 7.1). Затегнете затягащата гайка (6) с помощта на двурогия ключ (5) по посока на часовниковата стрелка.


#### Сваляне:

- Блокирайте шпиндела (виж Глава 7.1). Развийте затягащата гайка (6) с помощта на двурогия ключ (5) в посока обратна на часовниковата стрелка.

## 8. Употреба

### 8.1 Работа в близост до стената

 За отваряне и затваряне на сегмента: изключете машината и извадете щепсела от контакта. Работният инструмент трябва да е в покой.

 Повдигайте сегмента (13) само когато работите в близост до стена. За всички други работи сегментът трябва да е спуснат надолу.


Отворената част на предпазителя трябва да сочи към стената.


### 8.2 Регулиране на оборотите.


Настройте оптималните обороти в зависимост от употребата посредством потенциометъра (18).


В повечето случаи подходящото положение на потенциометъра е между 4 и 6.


### 8.3 Включване / Изключване

 Винаги водете машината с две ръце.

 Първо я включете и след това доближете работния инструмент до обработвания детайл.


 Избягвайте засмукването на допълнителен прах и стружки от машината. Когато включвате и изключвате машината, дръжте я далеч от насърбалия се прах. След изключване на машината не я оставяйте, преди мотора да е спрял.

 Избягвайте неволното стартиране: винаги изключвайте машината, когато щепселът е изваден от контакта или е настъпило прекъсване на захранването.

 Ако машината е включена за непрекъсната работа, тя ще продължи да работи, ако я изпуснете от ръце.

Затова винаги дръжте машината с двете си ръце за предвидените за целта ръкохватки, заемете стабилна стойка и работете съсредоточено.


### Моментно включване (с предпазен ключ)

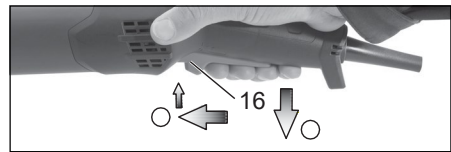

**Включване:** плъзнете напред превключвателя (16) и след това го натиснете нагоре.

**Изключване:** Отпуснете превключвателя (16).

## Продължително включване (зависимост от модела)

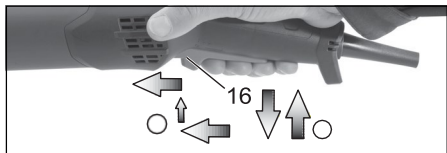

**Включване:** включете машината, както е описано по-горе. Сега придвижете превключвателя (16) още веднъж напред и го пуснете в предно положение за да го блокирате (продължително включване).

**Изключване:** натиснете превключвателя (16) нагоре и го отпуснете.

## 9. Почистване, поддръжка

**Почистване на мотора:** Почиствайте машината регулярно, често и основно през вентилационните отвори с помощта на подходяща прахосмукачка. Дръжте здраво машината.

**Подмяна на подпружинения четков венец:** подменете износените четки за оптимално прахоулавяне.

Резервен комплект четки: Арт. № 628214000.

## 10. Отстраняване на неизправности

Машини с VTC и TC електроника:



**Електронната сигнална индикация (17) свети и оборотите под товар намаляват.**

Натоварването на машината е твърде високо! Оставете машината да работи на празен ход докато електронната сигнална индикация угасне.

**Машината не работи. Електронната сигнална индикация (17) мига.**



Задействала се е защитата от повторно включване. Ако при включена машина

включите щепсела в контакта или е възстановено захранването след прекъсване на тока, машината няма да стартира. Изключете и включете отново машината.


## 11. Аксесоари

Използвайте само оригинални Метабо аксесоари.

Използвайте само такива аксесоари, които отговарят на изискванията и характеристиките описани в тази инструкция за експлоатация.

Пълната програма от аксесоари вижте на [www.metabo.com](http://www.metabo.com) или в каталога.

## 12. Ремонти

 Ремонтите на електрическите инструменти трябва да се извършват САМО от квалифицирани електротехници!


Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен със специален, оригинален свързващ кабел, който може да закупите от сервиз на Метабо.

Свържете се с местния представител на Metabo, ако имате електрически инструменти Metabo, изискващи ремонт. За адреси вижте [www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com). Можете да изтеглите списък с резервни части от [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

## 13. Опазване на околната среда

Генерираният прах от шлифоването може да съдържа вредни вещества: не го изхвърляйте при битовите отпадъци, а го предавайте в пункт за събиране на специални отпадъци.

Следвайте националните разпоредби относно екологично съвместимите начини за изхвърляне и рециклиране на излезли от употреба машини, опаковки и аксесоари.

 Пазете околната среда и не изхвърляйте електроинструментите заедно с битовите отпадъци. Следвайте националните разпоредби относно екологично съвместимите начини за изхвърляне и рециклиране на излезли от употреба машини, опаковки и аксесоари.

## 14. Технически данни

Разяснения към данните на стр. 3.

Промени, дължащи се на технологичния прогрес, са запазени.

$D_{max}$  = макс. диаметър на аксесоара  
 $t_{max,1}$  = макс. допустима дебелина на работния инструмент в зоната на затягане при използване на гайка с два отвора (6)

$M$  = резба на шпиндела  
 $l$  = дължина на шпиндела  
 $n^*$  = обороти без товар (макс. обороти)  
 $P_1$  = номинална входяща мощност  
 $P_2$  = отдавана мощност  
 $m$  = тегло без захранващ кабел

Измерените стойности са определени в съответствие с EN 60745.

Машината със защита клас II

~ Променливо напрежение

\* Богати на енергия, високочестотни смущения могат да предизвикат колебания в оборотите. Колебанията изчезват веднага, след като смущенията отзвучат.

Посочените технически спецификации са предмет на допустими отклонения (в съответствие със съответните валидни стандарти).



### Стойности на емисиите

Тези стойности позволяват да се направи оценка на емисиите от електроинструмента и да се сравняват различните електрически инструменти. В зависимост от условията на работа, състоянието на електроинструмента или на аксесоарите, реалното натоварване може да бъде по-високо или по-ниско. При извършване на оценката трябва да се вземат предвид работните паузи и периодите с по-ниско натоварване. Въз основа на коригираните прогнозни стойности, планирайте предпазни мерки за потребителя, напр. организационни мерки.



Обща стойност на вибрациите (сума на векторите в трите посоки), определена в съответствие с EN 60745:

$a_{h, s}$  = Емисионна стойност на вибрациите (шлифоване)

$K_h$  = Несигурност (вибрации)

Типични А-ефективни възприемани звукови нива:

$L_{pA}$  = Ниво на звуково налягане

$L_{WA}$  = Ниво на звукова мощност

$K_{pA}, K_{WA}$  = Несигурност

По време на работа нивото на шума може да надвиши 80 dB(A).



**Носете антифони!**

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН № .....

СРОК .....

*(за подробности виж гаранционните условия)*

№, дата на фактура / касов бон.....

### ДАНИИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .....

*(попълва се от служителя)*

АДРЕС.....

*(попълва се от служителя)*

### ДАНИИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .....

*(попълва се от служителя)*

АДРЕС .....

*(попълва се от служителя)*

ДАТА/ПЕЧАТ .....

### СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приеман протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

### ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

- Копие от фактура
- Гаранционна карта
- Разпечатка на регистрацията в интернет за 3-годишна гаранция

### ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:

- Електроинструменти Метабо и, регистрирани в интернет на адрес: [www.metabo.com/xxl](http://www.metabo.com/xxl) в едномесечен срок след закупуването им 3 години
  - Електроинструменти Метабо без регистрацията в интернет 1 година
  - Акумулаторни батерии Метабо > 4 Ah 3 години
  - Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца
- Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по сглобяването или по материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват безплатно в централен сервиз на Евромасер Импорт-Експорт ООД - град София.

### ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, грес, кабели, сервизни пакети за профилактика, филтри свещи и други
- Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
- Счупвания и пукнатини, причинени от удар
- Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
- Дефекти, които се дължат на неспазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината
- Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неоторизиран сервиз.

### ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

**EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD**



1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

[www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)